

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ «ОСРЦ»


Дружкова М.А.

**План мероприятий по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности согласно предписания №2308/100-45/105-П/ВП от 18.08.2023 г
в адрес ГБУ «ОСРЦ», расположенного по адресу г. Курган, Бульвар Мира, 20**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения, указанного в акте проверки	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственные за исполнение	Срок устранения требований пожарной безопасности
1	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания в помещениях: - на первом этаже в коридоре (помещение №1 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г); - на первом этаже в коридоре (помещение №3 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г); - на первом этаже в коридоре (помещение №7 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г); - на первом этаже в коридоре (помещение №10 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г); - на первом этаже в коридоре (помещение №19 согласно	ст. 6, ч. 9 ст. 82 от 22.07.2008 г №123-ФЗ; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты»; Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	Приобретение светильников аварийного освещения (в количестве 25 шт), установка необходимых светильников в помещениях (согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г). Обеспечить питанием от электросети светильники в дежурном режиме в течение 24 ч.	Заведующий хозяйством Гмир Е.М. Электрик Ключников С.М.	Декабрь 2023 г

<p>техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <ul style="list-style-type: none">- на первом этаже в коридоре (помещение №40 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на первом этаже в коридоре (помещение №43 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на первом этаже в коридоре (помещение №41 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на первом этаже в коридоре (помещение №21 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на первом этаже в коридоре (помещение №37 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на первом этаже в коридоре (помещение №33 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на первом этаже в коридоре (помещение №29 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на втором этаже в коридоре (помещение №5 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);- на втором этаже в коридоре (помещение №5 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);				
--	--	--	--	--

<p>- на втором этаже в коридоре (помещение №8 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №9 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №11 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №12 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №34 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №14 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №16 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №17 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №21 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №18 согласно</p>				
---	--	--	--	--

	<p>техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- на втором этаже в коридоре (помещение №54 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p>					
2	<p>На первом этаже объекта защиты не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на противопожарных дверях складского помещения;</p> <p>- (помещение №6 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- (помещение №13 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p> <p>- (помещение №27 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г);</p>	<p>Приобретение доводчиков (в количестве 3 штук), установка на двери складских помещений согласно предписанию.</p>	<p>Заведующий хозяйством Г мир Е.М.</p> <p>Рабочий по КОЗ Стенников А.Н.</p>	<p>п.14 ППР в РФ от 16.09.2020 г №1479</p>	<p>Декабрь 2023 г</p>	
3	<p>В помещении правого сектора здания возле эвакуационного выхода:</p> <p>- (помещение №34, помещение №33 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г) проведено изменение объема – планировочных решений</p>			<p>п.16 п.п.»е» ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479</p>		
4	<p>В помещении кухни (помещение №15 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г) проведено изменение объема – планировочных решений</p>			<p>п.16 п.п.»е» ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479</p>		
5	<p>На помещение склада (помещение №27 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>Сменить название помещения, т.к как склад это помещение не используется</p>	<p>Заведующий хозяйством Г мир Е.М.</p>	<p>п.12 ППР в РФ от 16.09.2020 г №1479</p>	<p>Декабрь 2023 г</p>	
6	<p>Звуковое давление СОУЭ в помещениях здания колебалось в пределах 53-60dB</p>	<p>Обеспечить исправное состояние пожарной</p>	<p>Заведующий хозяйством</p>	<p>п. 4 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г №123; п. 4.2 СП 3.13130.2009;</p>	<p>Декабрь 2023 г</p>	

	(А), что не превышало основной уровень шума (50) на 15 dB (А)	п. 6.3 таблица №21 СП 51.13330.2011	сигнализации на необходимый уровень звука организацией, обслуживающей учреждение.	Гмир Е.М.	
7	При включении в гардеробе (помещение №52 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г) двух дымовых пожарных извещателей система оповещения и управления эвакуации людей не включилась.	ст. 84 от 22.07.2008 г №123-ФЗ; п. 61 ППР РФ от 25.04.2012 г №390; п. 54 ППР РФ от 16.09.2020 г. №1479	Произвести замену и монтаж дымовых пожарных извещателей организацией, обслуживающей учреждение.	Заведующий хозяйством Гмир Е.М.	Декабрь 2023 г
8	При включении в кабинете соц.педагоги на втором этаже (помещение №10 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г) двух дымовых пожарных извещателей система оповещения и управления эвакуации людей не включилась	ст. 84 от 22.07.2008 г №123-ФЗ; п. 61 ППР РФ от 25.04.2012 г №390; п. 54 ППР РФ от 16.09.2020 г. №1479	Произвести замену и монтаж дымовых пожарных извещателей организацией, обслуживающей учреждение	Заведующий хозяйством Гмир Е.М.	Декабрь 2023 г
9	Расстояние от дымового пожарного извещателя, до стены более 4,5 метров.	п.4 ст.4 ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. п. 13.4.1 и таблица 13.3# СП 5.13.130.2009	Перенос извещателей обслуживающей организацией (уточнение место нахождения извещателя у проверяющих органов)	Заведующий хозяйством Гмир Е.М.	Декабрь 2023 г
10	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с разработанной и утвержденной, проектной документацией 19/17 -ПБ	п.1, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г №123-ФЗ	Уточнение информации у Пожнадзора		
11	На складе (со стеллажами) не установлены в каждом отсеке дымовые пожарные извещатели.	п.4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г №123-ФЗ; п. 11.6.6.4 СП 484.1311500.2020	Произвести установку необходимых дымовых пожарных извещателей.	Заведующий хозяйством Гмир Е.М.	Декабрь 2023 г
12	Для проверки системы АПС в гардеробе (помещение №52 согласно	п. 1, 4, 7 ст. 83, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ	Обеспечить исправное состояние пожарной	Заведующий хозяйством	Декабрь 2023 г

	<p>техническому паспорту от 05.04.2021 г) и в кабинете соц.педагогов (помещение №10 согласно техническому паспорту от 05.04.2021 г) производилось включение двух дымовых пожарных извещателей. При включении двух дымовых пожарных извещателей система оповещения и управления эвакуации людей в здании не включилась.</p>			сигнализации, а также систему речевого оповещения и управления эвакуации людей в здании с привлечением обслуживающей организации.	Гмир Е.М.	
13	<p>Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	п.43 ППР в РФ от 16.09.2020 г №1479		Заключение договора со специализированной организацией для выполнения данных работ.	Заведующий хозяйством Гмир Е.М.	Декабрь 2023 г
14	<p>Не предоставлены сертификаты на декоративно-отделочные материалы</p>	п.25 ППР в РФ от 16.09.2020 г №1479		Запрос информации поставщику для получения документации (сертификаты соответствия) подтверждающая пределы огнестойкости, класс и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов	Заведующий хозяйством Гмир Е.М	Декабрь 2023 г
15	<p>На лестнице 3-го типа ведущая из помещения №18 (согласно поэтажного плана) выполнены не сплошными материалами, а из прутковой стали.</p>	п. 1, ст. 4, ст. 6 ст. Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 1.2 ГОСТ 23120-78		Разработка проектно-сметной документации, а также установка наружной	Зам директора по АХЧ Сорокин И.Ю.	Декабрь 2023 г

16	<p>На лестнице 3-го типа ведущая из помещения №4 (согласно поэтажного плана) выполнены не сплошными материалами, а из прутковой стали.</p>	<p>п. 1, ст. 4, ст. 6 ст. ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 1.2 ГОСТ 23120-78</p>	<p>эвакуационной лестницы 3-го типа с привлечением подрядной организации по мере выделения денежных средств.</p>	<p>Зам директора по АХЧ Сорокин И.Ю.</p>	<p>Декабрь 2023 г</p>
			<p>Разработка проектно-сметной документации, а также установка наружной эвакуационной лестницы 3-го типа с привлечением подрядной организации по мере выделения денежных средств.</p>		

Заведующий хозяйством

_____ Гмир Е.М.